

R12/17C...L80/11C

Kivitel: SE+ K6

hu Szerelési és kezelési útmutató

Csőmotorok napvédővel automatikus szövet- tehermentesítéssel

Fontos információk:

- a szerelő / • a villamos szakember / • a felhasználó számára

Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Ezt az eredeti tájékoztatót a felhasználónak kell megőriznie.

C+plug



Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	3
Szavatosság	3
Biztonsági tudnivalók.....	4
Megjegyzések a felhasználó számára	4
A szerelésre és az üzembe helyezésre vonatkozó megjegyzések.....	4
Rendeltetésszerű használat	6
Az oldható csatlakozó kábel felszerelése és kiszerezése	6
Az oldható csatlakozó kábel felszerelése.....	6
A Ø45 / Ø58 átmérőjű csőmotorok oldható csatlakozó kábelének kiszerezése	7
Felszerelés	8
A hajtómű felszerelése.....	8
A dugaszoló csap oldása	8
A menesztő összeszerelése a menesztőbiztosítóval	8
A menesztő beszerelése csavarkötéssel	9
A hajtómű rögzítése tengely irányú eltolás ellen	9
A menesztő összekötése Ø45 + Ø58 átmérőjű redőnytengellyel.....	9
A hajtómű beszerelése a tengelybe.....	10
A végállások beállítása automatikus telepítéssel (Auto-Install)	11
A végállások beállítása a beállító készlettel	12
A végállások törlése a beállító készlettel	13
Szövettehermentesítési funkció aktiválása / deaktiválása a beállító készlettel.....	14
Útmutatás elektromos szakembereknek	15
Ártalmatlanítás.....	15
Gondozás.....	15
Műszaki adatok Ø45.....	15
Műszaki adatok Ø58.....	16
Mit tegyek, ha ...?	16
Kapcsolási példa.....	17
Megfelelőségi nyilatkozat	18

Általános tudnivalók

Ezek a csőmotorok kiváló minőségű termékek a következő teljesítmény-jellemzőkkel:

- Csuklós karú napellenzők, kazettás napellenzők, függönyök, árnyékolók és télikert-árnyékolások számára optimalizálva
- A végállások egyszerű beállítása és törlése a beállító készlettel
- Automatikus árnyékolóteríték-hossz-kiegyenlítés: A szövetváltozások (hőmérséklet, öregedés, nedvesség) kiegyenlítése
- A húzóterhelés automatikus hozzáigazítása a napellenző berendezés mechanikai követelményeihez
- Automatikus szövet-tehermentesítés a szövet kímélése céljára
- A feltekeréskor elért végállás automatikus felismerése
- A kiengedéskor elért végállás egyszerű beállítása a beállító készleten történő gombnyomással
- Jobbos és balos elrendezésben is beépíthető
- Több hajtómű elektromosan párhuzamosan kapcsolható
- A hajtóműgyártó vezérlőinek széles választéka használható
- Kompatibilis az eddigi elektronikus végkapcsolású hajtóművekkel (4-erű csatlakozó vezeték)
- Dugaszolható csatlakozó kábel számára
- Automatikus telepítés: Csuklós karú napellenzők esetén a végállások egyszerű kiengedéssel és feltekeréssel beállíthatók.
- A végállások automatikus felismerése az intelligens elektronika révén, ütközőrendszerek alkalmazása esetén
- Nincs végállás utánaállítás: Az árnyékoló teríték változásait a rendszer automatikusan kiegyenlíti ütközőrendszer alkalmazása révén.
- A berendezés és motor kímélő üzeme megnöveli az élettartamot

Kérjük, vegye figyelembe a szerelési és kezelési útmutatóban leírtakat a készülék felszerelésénél, valamint beállításánál.



A gyártás dátuma a sorozatszám első négy számjegyéből adódik.

Az 1. és a 2. szám az évet, a 3. és 4. szám pedig a naptári hetet jelöli.

Példa: 24. naptári hét a 2012. évben

Sor. sz.:	1224XXXXX
-----------	-----------

Piktogramok magyarázata

	VIGYÁZAT	A VIGYÁZAT olyan kockázatot jelent, amely sérüléshez vezethet, ha nem sikerül elkerülni.
	FIGYELEM	A FIGYELEM az anyagi károk elkerülését szolgáló intézkedéseket jelöli.
		Használati tippeket és más hasznos információt jelez.

Szavatosság

Az ezzel a tájékoztatással és egyéb útmutatásainkkal ellentétes szerkezeti módosítások és szakszerűtlen szerelések a felhasználó testi épségének és egészségének súlyos károsításához, pl. zúzódásokhoz vezethetnek, úgy, hogy szerkezeti módosításokat csak a velünk történt megegyezés után, a mi hozzájárulásunkkal szabad végrehajtani, és az útmutatásokat, különösen azokat, amelyek jelen szerelési és használati útmutatóban szerepelnek, feltétlenül be kell tartani.

A termékek rendeltetésszerű használatukkal ellentétes további felhasználása nem megengedett.

A végeredmények előállításához és a szerelőknek ügyelniük kell arra, hogy a termékek alkalmazásánál az összes, különösen a végeredmény előállításával, a felszereléssel és a vevők tájékoztatásával kapcsolatos szükséges törvényi és hatósági előírást, és az idevágó aktuális elektromágneses összeférhetőségi előírásokat, figyelembe vegyék és betartsák.



Biztonsági tudnivalók

A következő biztonsági tudnivalók és figyelmeztetések a veszélyek elhárítására, valamint a személyi sérülések és anyagi károk elkerülésére szolgálnak.

Megjegyzések a felhasználó számára

Általános tudnivalók

- Az elektromos és más berendezéseken munkákat és más tevékenységeket, beleértve a karbantartási és tisztítási tevékenységeket is, csak szakember, elsősorban elektromos szakember végezhet.
- E készülékeket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervű vagy mentális képességű, valamint hiányzó tapasztalatokkal és/vagy tudással rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozóan megfelelő oktatásban részesültek és az abból eredő veszélyeket megértették. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A berendezéseket rendszeres időközönként felül kell vizsgáltatni szakemberekkel, kopás és sérülés szempontjából.
- A sérült berendezéseket a szakember által elvégzett helyreállításig feltétlenül le kell állítani.
- A berendezéseket nem szabad működtetni, ha személyek vagy tárgyak vannak a veszélyes területen.
- A berendezések veszélyes területét a működtetés alatt figyelni kell.
- A berendezést le kell állítani és le kell választani a hálózati tápfeszültségről, ha karbantartási és tisztítási munkát végeznek magán a berendezésen vagy annak közvetlen közelében.
- Kielégítő (legalább 40 cm-es) térközt kell biztosítani a mozgó alkatrészek és a szomszédos tárgyak között.



Vigyázat

Súlyos sérülések elkerülését szolgáló biztonsági tudnivalók.

- **Azokat a helyeket, ahol valami zúzódást vagy vágást okozhat, kerülni vagy biztosítani kell.**

A szerelésre és az üzembe helyezésre vonatkozó megjegyzések

Általános tudnivalók

- Az EN 60335-2-97 szabvány biztonsági tudnivalóit figyelembe kell venni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a biztonsági tudnivalók nem jelentenek teljes felsorolást, mivel ez a szabvány nem tud minden veszélyforrást figyelembe venni. Így pl. a motor gyártója nem tudja figyelembe venni a meghajtott termék kialakítását, a motor hatásmódját az adott beépítési szituációban, vagy a végtermék elhelyezését a végfelhasználó közlekedési terében.
Amennyiben kérdései lennének vagy bizonytalan lenne a szabványban szereplő biztonsági útmutatásokat illetően, kérjük forduljon az adott alkatrész vagy végtermék gyártójához.
- Minden villanszereléssel kapcsolatos hatályos szabványt és előírást be kell tartani.
- Az elektromos és más berendezéseken munkákat és más tevékenységeket, beleértve a karbantartási és tisztítási tevékenységeket is, csak szakember, elsősorban elektromos szakember végezhet.
- Csak a motorgyártó által megengedett pótalkatrészeket, szerszámokat és kiegészítő berendezéseket szabad használni.
A nem megengedett idegen termékek használata vagy a berendezés és a tartozékok módosítása az ön és mások biztonságát egyaránt veszélyezteti, ezért a nem megengedett idegen termékek, vagy a velünk nem egyeztetett és általunk nem jóváhagyott változtatások alkalmazása megengedhetetlen. Az emiatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget sem vállalunk.
- A működtetett termék látótávolságán belül, de az önműködően mozgó alkatrészekről távol lévő vezérlő-berendezéseket 1,5 m-nél magasabban kell felszerelni.
- A fixen felszerelt vezérlőberendezéseket láthatóan kell felhelyezni.

- A névleges nyomatékknak és a bekapcsolási időnek meg kell felelnie a meghajtott termék követelményeinek.
Műszaki adatok – A névleges nyomaték és az üzemidő a csőhajtómű típustábláján található.
- A hajtómű mozgó alkatrészeit több, mint 2,5 m magasan kell a padló vagy egy olyan másik felület fölött felszerelni, amely hozzáférést enged a hajtóműhöz.
- A berendezés üzembe helyezés utáni biztonságos működtetéséhez a végállásokat megfelelően be kell állítani/tanítani.
- A H05VV-F csatlakozó vezetékkel felszerelt hajtóműveket csak belső térben szabad használni.
- A H05RR-F, S05RN-F vagy O5RN-F csatlakozó vezetékkel felszerelt hajtóműveket szabadban és belső térben egyaránt szabad használni.
- A hajtóművet a meghajtott résszel kizárólag a hajtóműgyártó mechanikai tartozékait tartalmazó, érvényes termékkatalógusban szereplő elemekkel szabad összekapcsolni. Ezeket a gyártó előírásai szerint kell felszerelni.
- Ha az árnyékoló terítékek hajtóművét különleges jelöléssel rendelkező területen (pl. menekülési útvonalakon, veszélyes zónákban, biztonsági területeken) használják, a hatályos előírásokat és szabványokat be kell tartani.



Vigyázat

Súlyos sérülések elkerülését szolgáló biztonsági tudnivalók.

- **Elektromos vagy elektronikus berendezések és készülékek üzemeltetésekor bizonyos alkotóelemek, pl. a hálózati tápegység veszélyes elektromos feszültség alatt állnak. Szakképzetlen beavatkozás vagy a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása testi sérüléseket okozhat vagy anyagi kár keletkezhet.**
- **Óvatosan kell eljárni a csőmotor megérintésekor, mivel ez a technológiától függően, működtetés során felmelegszik.**
- **Minden, az üzemeltetéshez nem feltétlenül szükséges vezetékét és vezérlőberendezést a felszerelés előtt üzemem kívül kell helyezni.**
- **Azokat a helyeket, ahol valami zúzódást vagy vágást okozhat, kerülni vagy biztosítani kell.**
- **A hajtómű felszerelésénél gondoskodni kell a hálózatról való lekapcsolási lehetőségéről, amely az összes pólusra kiterjed és ahol a nyitott érintkezők közti távolság pólusonként legalább 3 mm (EN 60335).**
- **Ha a hajtómű hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, ugyanolyan típusú vezetékre kell kicserélni, amelyet a hajtómű gyártójától lehet beszerezni.**

Figyelem

Anyagi károk elkerülésére szolgáló biztonsági tudnivalók.

- **Kielégítő térközt kell biztosítani a mozgó alkatrészek és a szomszédos tárgyak között.**
- **A hajtóművet nem szabad a csatlakozó vezetéknél fogva hordozni.**
- **A csapágyak összes zárható összekötésének és rögzítőcsavarjának szoros illeszkedését meg kell vizsgálni.**
- **Biztosítsa, hogy semmi se súrlódjon a csőhajtóművel, mint pl. az árnyékoló teríték felüggesztései, csavarok.**



Rendeltetésszerű használat

A jelen útmutatóban szereplő csőmotortípus kizárólag csuklós karú napellenzők, kazettás napellenzők, függönyök, árnyékolók és télikert-árnyékolások hajtására alkalmas. E csőmotortípus kifogástalan működéséhez szilárd ütközőre van szükség a feltekert végállásban (pl. feltekert napellenző).

Az összekapcsolt berendezésekben történő használat csak akkor lehetséges, ha az összes részberendezés pontosan szinkronban fut, és ugyanakkor éri el a végállást.

Redőny alkalmazások esetén kérjük, hogy csak az arra szolgáló csőmotortípusokat használja.

Ez a csőmotortípus egyedi berendezésekben történő alkalmazásra van kialakítva (minden redőnytengelyhez egy meghajtó tartozik).

Ez a csőmotortípus nem használható robbanásveszélyes területen.

A csatlakozó vezeték nem alkalmas arra, hogy annál fogva hordozza a motort. A motor szállításakor mindig a ház csövét fogja meg. Más alkalmazások, felhasználási módok és módosítások biztonsági okokból, a felhasználó és harmadik személyek védelme érdekében nem engedhetők meg, mert ezek befolyásolhatják a berendezés biztonságát, és ezáltal fennáll a személyi sérülések és anyagi károk bekövetkezésének veszélye. Ilyen esetekben az emiatt bekövetkezett károkért a motorgyártó nem vállal felelősséget. A berendezés üzemeltetésénél és üzembe helyezésénél figyelembe kell venni ennek az útmutatónak az előírásait. A szakszerűtlen kezelés miatt bekövetkezett károkért a motorgyártó nem vállal felelősséget.


Az oldható csatlakozó kábel felszerelése és kiszerezése

Az oldható csatlakozó kábel felszerelése

Tolja befelé a **feszültségmentes** csatlakozó kábelt a hajtóműfejbe addig, amíg a hajtómű reteszelő orra hallható kattanással be nem pattan. Ha szükséges, használjon a betoláshoz egy megfelelő méretű lapos csavarhúzó. A csavarhúzót a dugasz e célra szolgáló két mélyedésének egyikébe illessze.

Ellenőrizze a vezeték szilárd kapcsolódását.

C+plug

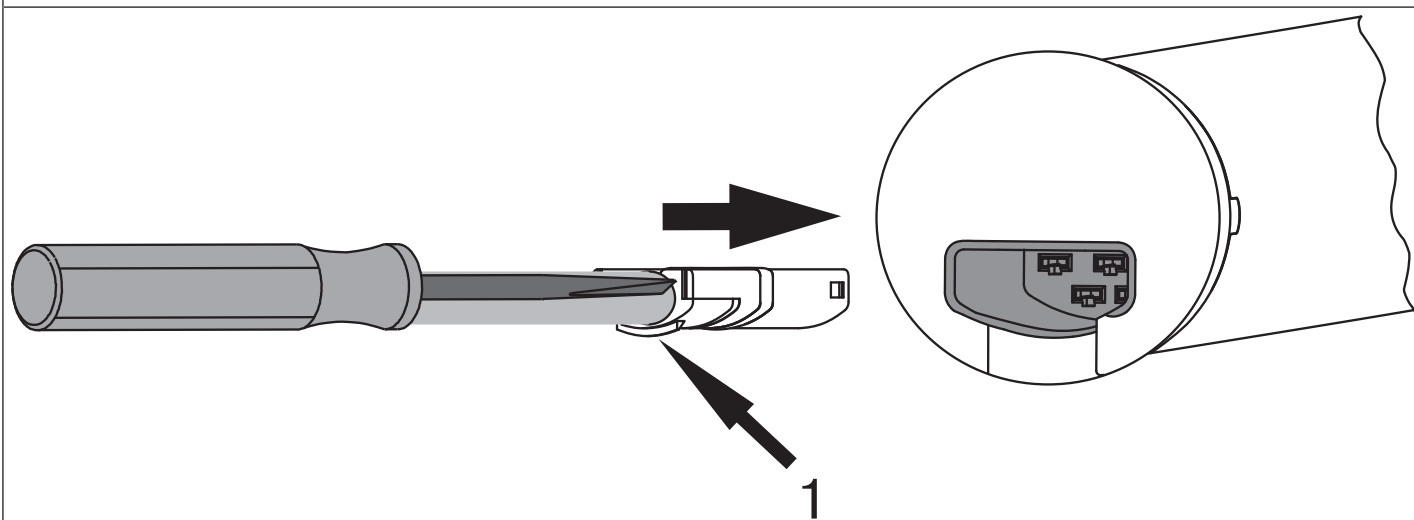

1 = reteszelő orr

A Ø45 / Ø58 átmérőjű csőmotorok oldható csatlakozó kábelének kiszérése



Vigyázat


Kiszérés előtt a csatlakozó kábelt feszültségmentesíteni kell.

Illesszen be egy megfelelő méretű lapos csavarhúzó középen ütközésig a reteszelő kengyel hornyába, hogy a reteszelő kengyel elengedje a csatlakozó vezeték reteszelő orrát.

Ekkor kihúzhatja a csatlakozó kábelt a lapos csavarhúzóval együtt.

Ø45 / Ø58

G-plug

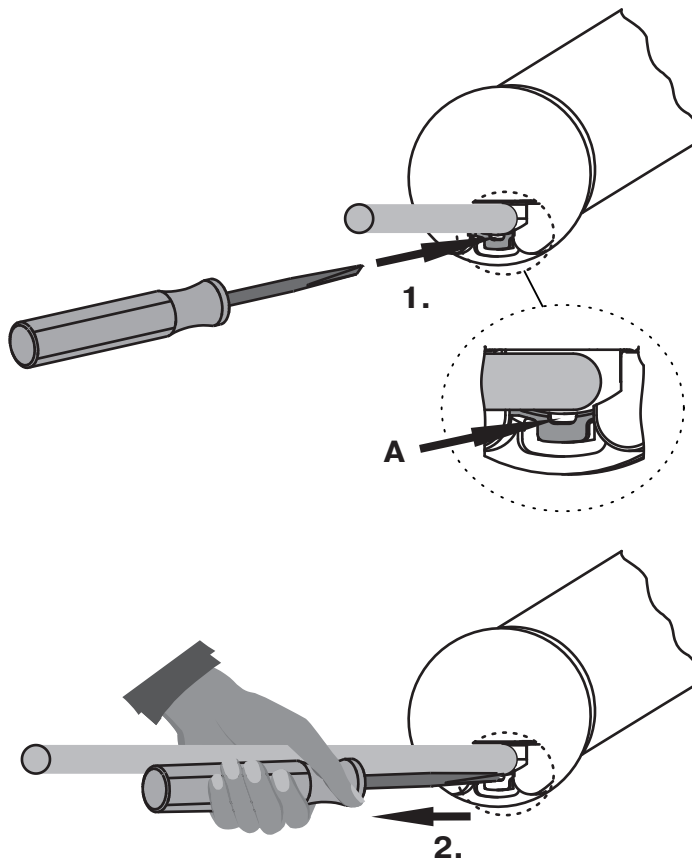

A = reteszelő kengyel



BECKER

Felszerelés

A hajtómű felszerelése

Figyelem


A hajtóművet a meghajtott résszel kizárólag a hajtóműgyártó mechanikai tartozékait tartalmazó, érvényes termékkatalógusban szereplő elemekkel szabad összekapcsolni.

A szerelőnek először meg kell győződnie a falszerkezet, illetve a motorizálandó rendszer szükséges szilárdságáról (a motor forgatónyomatéka plusz az árnyékoló teríték súlya).



Vigyázat

Az elektromos csatlakoztatásokat csak elektromos szakember végezheti. Szerelés előtt a tápáramvezetékeket feszültségmentesíteni és rögzíteni kell. Kérjük, adja meg a mellékelt csatlakozási információkat a kivitelezést végző villanyszerelőnek.

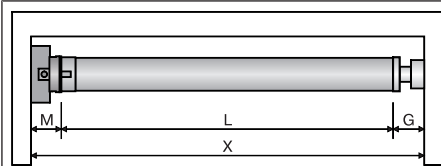


Az oldalsó helyigényt (M) határozza meg a hajtóműfej és a falcsapágy mérésével. A szekrény belső mérete (X) mínusz az oldalsó helyigény (M) és az ellencsapágy (G) megadja a felcsavaró tengely hosszát (L): $L=X-M-G$.

A hajtómű és a falcsapágy kombinációja szerint változik az oldalsó helyigény (M).


Ezután rögzítse a fal- és az ellencsapágyat. Ennek során ügyeljen a felcsavaró tengely és a fal kölcsönös merőleges helyzetére, valamint a felszerelt rendszer elegendő tengelyirányú játékára.

A dugaszoló csap oldása

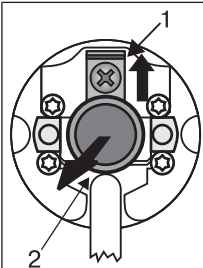


Betoláskor a dugaszoló csap (2) automatikusan bekattan. A dugaszoló csap oldásához (2) a biztosító lemezt (1) felfelé kell csúsztatni, és a dugaszoló csapot (2) ki kell húzni.

A menesztő összeszerelése a menesztőbiztosítóval

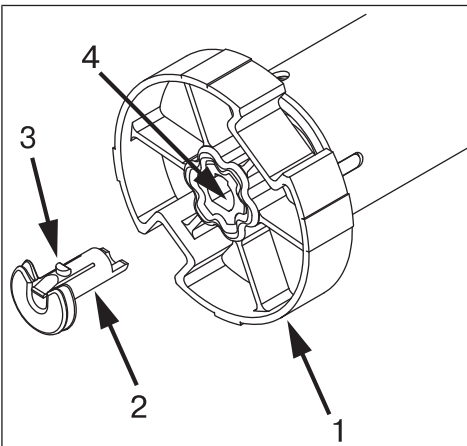


Dugaszolja a menesztőt (1) a csőhajtómű hajtott tengelyére. A menesztőbiztosító betolási pozíciója (2) az alakjának megfelelően adott. A menesztőbiztosítónak (2) a rögzítőfuratba (4) való betolásánál ügyeljen a reteszelő orr (3) bepattanására. Ilyenkor egy kattánás hallható. A menesztőt meghúzza ellenőrizze, hogy a biztosító szilárdan tart-e (1).

A menesztő beszerelése csavarkötéssel

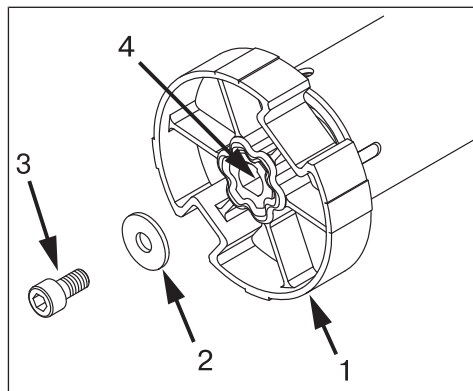

Dugaszolja a menesztőt (1) a csőmotor hajtott tengelyébe. Szerelés céljára M6x12 (3) csavart használjon megfelelő alátétkoronggal (2) és alkalmas csavarbiztosítóval. Menetfurat (4)

A hajtómű rögzítése tengely irányú eltolás ellen

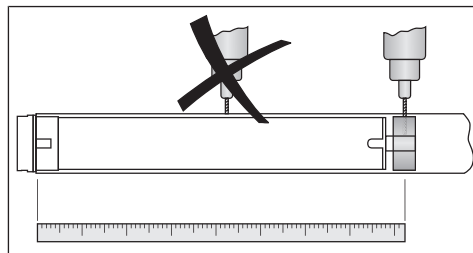

A hajtómű tengely irányú eltolás elleni rögzítéséhez ajánljuk a menesztő és a tengely összecsavarozását.

Figyelem

A felcsavaró tengely megfúrásakor soha ne fúrjon a csőmotor közelében!

A menesztő összekötése Ø45 + Ø58 átmérőjű redőnytengellyel

Hajtóműméret [mm]	Felcsavaró tengelyek-Ø [mm]	Forgatónyomaték max. [Nm]	Rögzítőcsavarok Menesztő (4 db)
Ø 45	50 - 70 mm műanyag menesztő	25	Lemezcsavar Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	50 - 85 mm műanyag menesztő akadályfelismeréshez	40	Lemezcsavar Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 45	50 - 85 mm fröccsöntött menesztő	50	Lemezcsavar Ø 4,8 x 9,5 mm
Ø 58	85 - 133 mm alumínium menesztő	120	Süllyesztettfejű csavar M8 x 16 mm
Ø 58	63 - 120 mm fröccsöntött menesztő	120	Lemezcsavar Ø 6,3 x 13 mm


Azt ajánljuk, hogy az ellencsapágyat is csavarozza össze a felcsavaró tengellyel.

Figyelem

A felcsavaró tengelybe való betolásakor nem szabad a csőmotort bekalapálni, és ne is engedje beesni azt a tengelybe!




A hajtómű beszerelése a tengelybe

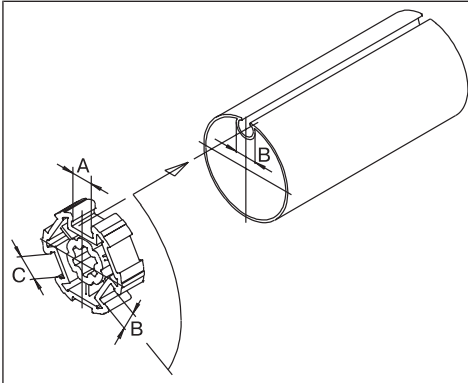

Idomtengelyeknél:

A különböző felcsavaró tengelyek horonyszélességének tűrése néhány menesztőnél kiegyenlíthető, ha a menesztőt egy másik horony-barázdába forgatja. Ezeknek a horonybarázdáknak a mérete különböző, és pontos illeszkedést tesznek lehetővé a hajtómű beépítésekor.

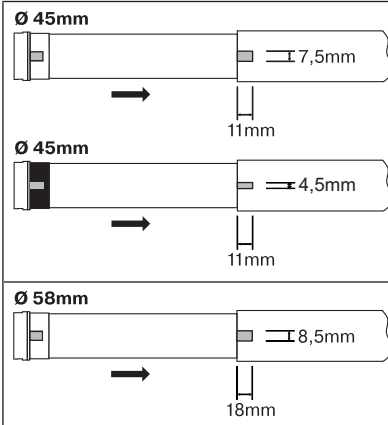


Kerek tengelyeknél:

Először oldja ki a csövet a motoroldalon úgy, hogy a futógyűrű bütykét a tengelybe tudja tolni. A futógyűrű bütykének a tengelyhez képest nem lehet játéka.



Szerelje össze a csőmotort a megfelelő futógyűrűvel (1) és menesztővel (2). Csúsztassa be a csőhajtóművet az előre felszerelt futógyűrűvel és menesztővel alakzáró módon a tengelybe. Ügyeljen rá, hogy a futógyűrű és a menesztő jól illeszkedjen a tengelybe.

Akassza be a tengelyből, csőmotorból és ellencsapágyból álló összeszerelt építőelemet a szekrénybe, és rögzítse a hajtóművet a falcsapágy rögzítési módja szerint biztosító szeggel vagy rugós csatlakozóval.

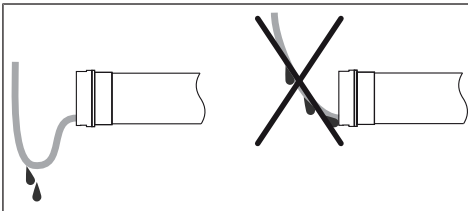

A csatlakozó kábel elhelyezése

Helyezze el és rögzítse a csőmotorhoz vezető csatlakozó kábelt emelkedő helyzetben. A csatlakozó vezeték és adott esetben az antenna nem nyúlhat bele a felcsavarására szolgáló térbe. Takarja le az éles széleket.

A végállások beállítása automatikus telepítéssel (Auto-Install)


i Ezeket a beállításokat egy megfelelő kezelőelemmel, pl. billenőkapcsolóval, beállító készlettel stb. tudja elvégezni.

Ezeket a csőhajtóműveket rövid idejű üzemre (S2/KB 4 perc) méretezték.


A napellenzők hajtható ciklusainak száma a felcsavaró tengely átmérőjéből és a napellenző kiengedett hosszúságából adódik.

A hajtómű futási ideje lerövidül, ha a hajtómű az előző üzem során még nem hűlt ki teljesen.


Feltekerés

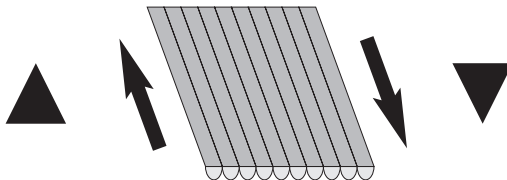


Kienged

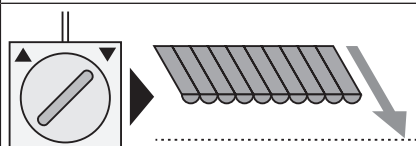

Hajtsa a napellenző berendezést a kezelőelemmel a kívánt külső pontra. Ennek legalább 2 felcsavarótengely-fordulatnyi távolságban kell lennie a feltekert végállástól. A pont korrekciója most lehetséges.

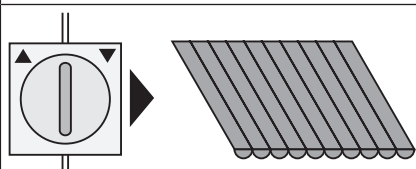

Ennél a pontnál állítsa le a napellenző berendezést.

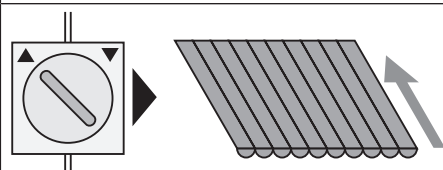

NONSTOP !

Ezután **megszakítás nélkül** tekerje fel a napellenző berendezést, amíg a csőhajtómű magától ki nem kapcsol.

A telepítés ekkor befejeződött, az elektronikus végkikapcsoló tárolta a végállásokat. A végállásvezérlés céljára még egyszer közelítse meg mindkét végállást.


Annak érdekében, hogy a rendszer biztosan felismerje a végállást és a napellenző berendezés teljesen a megfelelő helyzetbe haladjon, a csőhajtómű telepítés során kissé nagyobb erővel húzza a szövetet.

A rákövetkező menetek során a csőhajtómű automatikusan egy rövid visszafordulást hajt végre a feltekert végállásban a szövet tehermentesítése céljából.


Kizárólag csuklós karú napellenzőknél

Figyelem

Ügyeljen rá, hogy a szövetet a felcsavaró tengely nehogy fordítva csavarja fel.

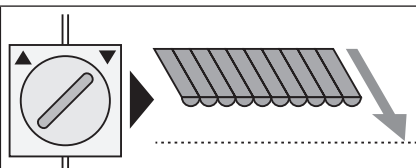


A csuklós karú napellenzőt addig engedje ki, amíg a csuklós karokat teljesen ki nem engedte és a szövet nem fekszik fel feszültségmentesen a csuklós karokra.


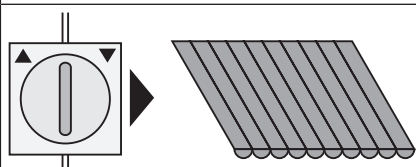


Ennél a pontnál állítsa le a csuklós karú napellenzőt.



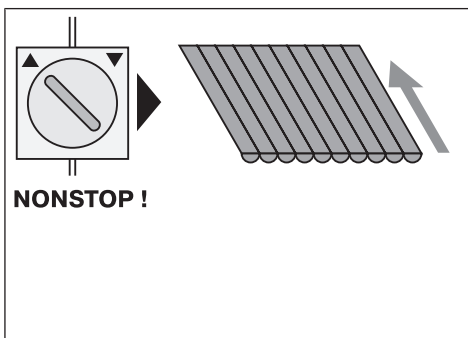


 <p>NONSTOP !</p>	<p>Ezután megszakítás nélkül tekerje fel a csuklós karú napellenzőt, amíg a csőhajtómű magától ki nem kapcsol.</p> <p>A telepítés ekkor befejeződött, az elektronikus végkikapcsoló tárolta a végállásokat. A végállásvezérlés céljára még egyszer közelítse meg mindkét végállást.</p> <p>Annak érdekében, hogy a rendszer biztosan felismerje a végállást és a napellenző berendezés teljesen a megfelelő helyzetbe haladjon, a csőhajtómű telepítés során kissé nagyobb erővel húzza a szövetet.</p> <p>A rákövetkező menetek során a csőhajtómű automatikusan egy rövid visszafordulást hajt végre a feltekert végállásban a szövet tehermentesítése céljából.</p>
---	---

A végállások beállítása a beállító készlettel
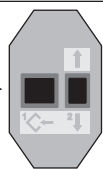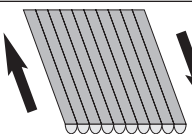
<p>Programozó gomb →  ← Működtető gomb</p>	<p>Feltekérés ▲  ▼ Kienged</p>
---	---

Kiengedett ponttól a feltekert ütközőig

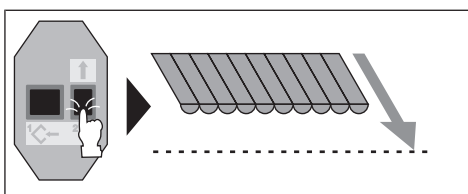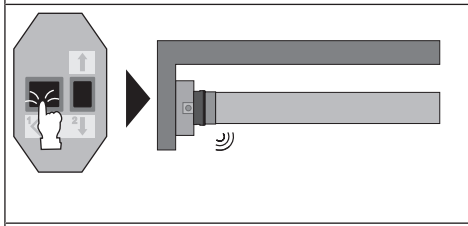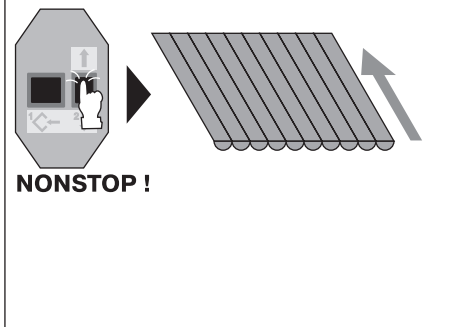
	<p>Hajtsa a napellenző berendezést a beállító készlet hajtóbillentyűjével a kívánt kiengedő végállásba. Ennek legalább 2 felcsavarótengely-fordulatnyi távolságban kell lennie a feltekert végállástól. Ekkor egy pillanatra engedje el a hajtóbillentyűt, hogy a csőhajtómű árammentes legyen.</p>
	<p>Ezután nyomja le a programozó billentyűt (3 másodpercig) a szóban forgó helyzet tárolásához. A csőhajtómű a külső pont tárolását hallható "kattanással" nyugtázza. Ekkor elengedheti a programozó billentyűt, és ezzel a szóban forgó helyzet tárolásra került.</p> <p>⚠ Ha a hajtómű 2x egymás mögött rövid "kattanó" hangot ad, a korábban tárolt helyzet most törlésre került. Ebben az esetben engedje el a programozó billentyűt és kb. két másodperc múlva újból nyomja le.</p>
 <p>NONSTOP !</p>	<p>Most pedig tekerje fel a napellenző berendezést a hajtóbillentyűvel megszakítás nélkül, amíg a csőhajtómű magától ki nem kapcsol.</p> <p>A telepítés ekkor befejeződött, az elektronikus végkikapcsoló tárolta a végállásokat. A végállásvezérlés céljára még egyszer közelítse meg mindkét végállást.</p> <p>Annak érdekében, hogy a rendszer biztosan felismerje a végállást és a napellenző berendezés teljesen a megfelelő helyzetbe haladjon, a csőhajtómű telepítés során kissé nagyobb erővel húzza a szövetet.</p> <p>A rákövetkező menetek során a csőhajtómű automatikusan egy rövid visszafordulást hajt végre a feltekert végállásban a szövet tehermentesítése céljából.</p>


Kizárólag csuklós karú napellenzőknél

Automatikus telepítés

Figyelem

Ügyeljen rá, hogy a szövetet a felcsavaró tengely ne fordítva csavarja fel.

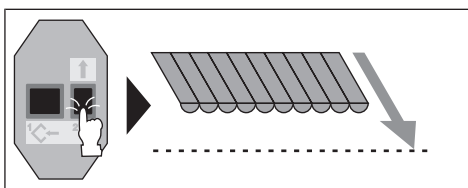	<p>A csuklós karú napellenzőt a beállító készlet hajtóbillentyűjével addig engedje ki, amíg a csuklós karokat teljesen ki nem engedte és a szövet nem fekszik fel feszültségmentesen a csuklós karokra.</p> <p>Ekkor engedje el a hajtóbillentyűt, hogy a csőhajtómű árammentes legyen.</p>
--	---

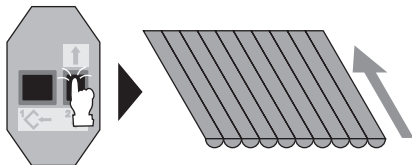

NONSTOP !

Ezután tekerje fel a csuklós karú napellenzőt a hajtóbillentyűvel **megszakítás nélkül**, amíg a csőhajtómű magától ki nem kapcsol.

A telepítés ekkor befejeződött, az elektronikus végkikapcsoló tárolta a végállásokat. A végállásvezérlés céljára még egyszer közelítse meg mindkét végállást.

Annak érdekében, hogy a rendszer biztosan felismerje a végállást és a napellenző berendezés teljesen a megfelelő helyzetbe haladjon, a csőhajtómű telepítés során kissé nagyobb erővel húzza a szövetet.

A rákövetkező menetek során a csőhajtómű automatikusan egy rövid visszafordulást hajt végre a feltekert végállásban a szövet tehermentesítése céljából.



Ezeket a csőmotorokat rövid idejű üzemre (S2/KB 4 perc) méretezték.

A napellenzők hajtható ciklusainak száma a felcsavaró tengely átmérőjéből és a napellenző kiengedett hosszúságából adódik.


A hajtómű futási ideje lerövidül, ha a hajtómű az előző üzem során még nem hűlt ki teljesen.

A végállások törlése a beállító készlettel



A végállások beállítása után működésbe lép a védőzár, ami megakadályozza a végállások véletlen törlését.


Kösse össze a csőhajtómű csatlakozó huzaljait a beállító készlet huzaljaival színazonos módon, és kapcsolja be a hálózati feszültséget.

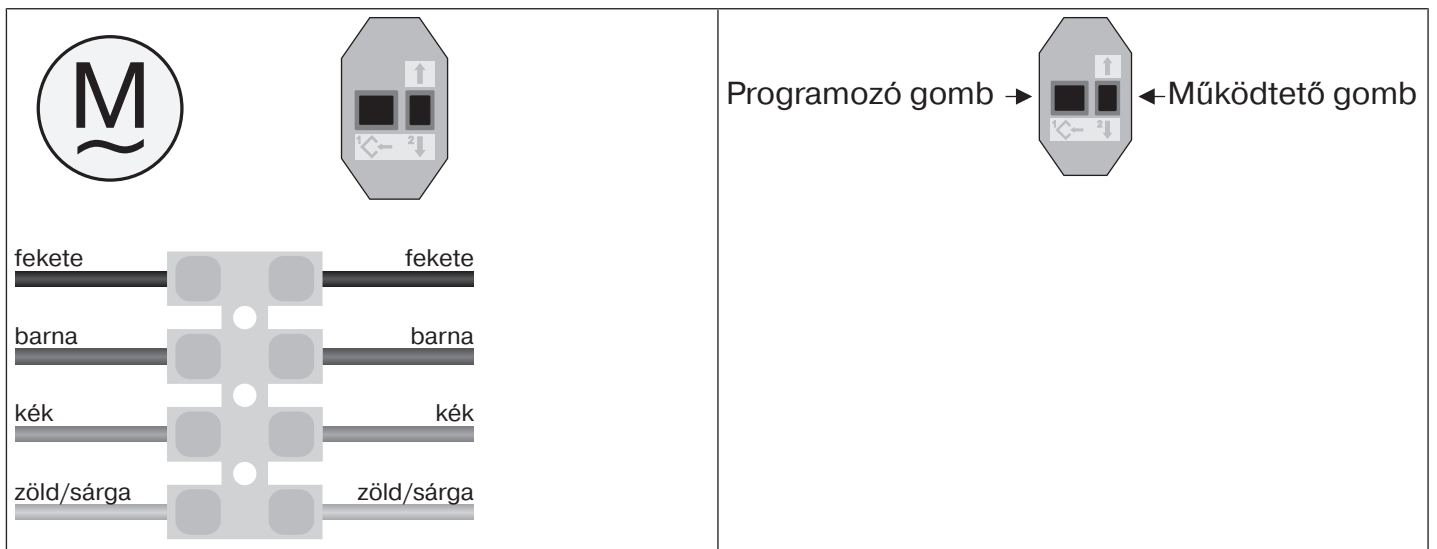

Végállások törlése telepítés során



 Ha a nyugtázásra a programozó billentyű lenyomása után a csőhajtómű "kattanása" révén kerül sor, nyomja le még egyszer a programozó billentyűt.








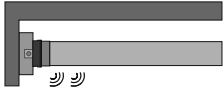
Nyomja le a programozó billentyűt.

- ▶ A művelet végrehajtását a csőmotor „katt-katt” hangjelzése nyugtázza.
- ▶ A végállás törölve van.



Végállások törlése telepítés után

i Kérjük, hagyjon 1 s szünetet az utolsó mozgatási parancs után, mielőtt elkezdené a törlési sorozatot. A törlési sorozat egyes lépései között úgyszintén hagyjon 1 s szünetet.

	Álljon a napellenző berendezéssel a két végállás közötti helyre.
	Nyomja le a programozó billentyűt és tartsa lenyomva.
	Ezután nyomja le a hajtóbillentyűt és tartsa lenyomva.
	Most engedje el a programozó billentyűt és a hajtóbillentyűt tartsa tovább lenyomva.
 	Ezután nyomja le újból a programozó billentyűt. <ul style="list-style-type: none">▶ A művelet végrehajtását a csőmotor „katt-katt” hangjelzése nyugtázza.▶ Mindkét végállás törlésre került.

i Ha nem kerül sor nyugtázásra a csőhajtómű "katt-katt" hangja révén, a beépítés helyzete miatt a csatlakozást módosították (a csatlakozás nem színazonos). Kérjük, ismételje meg a folyamatot, és nyomja felfelé a hajtógombot, majd tartsa lenyomva.




Szövetterhermentesítési funkció aktiválása / deaktiválása a beállító készlettel

A feltekert végállás elérése után, a csőmotor egy visszafordulást hajt végre a szövet terhermentesítése céljából. A szövetterhermentesítési funkció a kiszállítási állapotban aktiválva van.

Ahhoz, hogy a szövetterhermentesítési funkció deaktiválható legyen, mindkét végállást be kell állítani.

A szövetterhermentesítési funkció aktiválása / deaktiválása

i Az aktiválás / deaktiválás csak az első 3 meneten belül lehetséges, feltekert végállásban.

	Tekerje fel a szövetet feltekert végállásba.
 	Most nyomja meg a programozó gombot kb. 5 másodpercig. A művelet végrehajtását a csőmotor "3x katt" hangjelzése nyugtázza.

Útmutatás elektromos szakembereknek

Az elektronikus végállással felszerelt csőhajtóművek párhuzamosan kapcsolhatók. Ennek során figyelembe kell venni a kapcsolóberendezés (időkapcsoló óra, relévezérlés, kapcsoló stb.) maximális kapcsolóérintkező-terhelését. Az elektronikus végállással rendelkező hajtóművek vezérléséhez csak olyan kapcsolóelemeket (kapcsolóórákat) használjon, amelyek az n-potenciált **nem** a hajtóművön keresztül vonatkoztatják. A kapcsolóelem kimeneteinek nyugalmi helyzetben potenciálmentesnek kell lenniük. A fel- és leirányítás vezérléséhez használja az L1 külső vezetékét. Más készülékeket vagy fogyasztókat (lámpák, jelfogók stb.) nem szabad közvetlenül a motor csatlakozóvezetékeihez kötni. Ehhez a motorokat és a kiegészítő készülékeket relévezérléseken keresztül kell összekötni.

A hajtómű felszerelésénél gondoskodni kell a hálózatról való lekapcsolási lehetőségről, amely az összes pólusra kiterjed és ahol a nyitott érintkezők közti távolság pólusonként legalább 3 mm (EN 60335).

Figyelem

Csak jól megkülönböztethető nulla-állással rendelkező, mechanikusan vagy elektromosan reteszelt kapcsolóelemeket építsen be! Ez arra is vonatkozik, amikor elektronikus végálláskapcsolós hajtóműveket és mechanikus végálláskapcsolós hajtóműveket együtt használnak egy berendezésben. Mozgásirányváltáskor az átkapcsolási időnek legalább 0,5 másodpercesnek kell lennie. A kapcsolónak és a vezérlésnek nem szabad egyidejűleg FEL vagy LE parancsot végrehajtania. Óvja az elektromos csatlakozásokat a nedvességtől. Ellenőrizze a vezérléssel való bekötés befejezése után, hogy MINDIG helyes legyen a megfeleltetés a hajtómű mozgási iránya és a FELEMELKEDÉS és LEERESZTÉS, illetve a BEHÚZÁS és KIENGEDÉS működtető gombok között.

Ha a motort készülékkel kell működtetni, a zavarforrásokat távol kell tartani, a villanszerelőnek gondoskodnia kell az érintett készülék megfelelő zavarmentesítéséről.

Ártalmatlanítás

Ez a termék különféle anyagokból áll, amelyeket szakszerűen kell ártalmatlanítani. Tájékozódjon az Ön országában érvényes előírásokról ennek a terméknek az újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatban.

A csomagolóanyagot is ennek megfelelően, szakszerűen kell ártalmatlanítani.

Gondozás

E hajtóművek nem igényelnek gondozást.

Műszaki adatok Ø45

Típus	R12/17C SE+ K6	R20/17C SE+ K6	R30/17C SE+ K6	R40/17C SE+ K6	R50/11C SE+ K6
Névleges nyomaték [Nm]	12	20	30	40	50
Kimenő fordulatszám [min ⁻¹]	17				11
Végkapcsoló-tartomány	64 fordulat				
Hálózati feszültség	230 V AC / 50 Hz				
Névleges teljesítmény [W]	110	160	205	260	240
Névleges áramfelvétel [A]	0,50	0,75	0,90	1,15	1,10
Üzem mód	S2 4 perc				
Védelmi típus	IP 44				
Legkisebb belső csőátmérő [mm]	47				
Emissziós hangnyomásszint [dB(A)]	≤ 70				



Műszaki adatok Ø58

Típus	L60/11C SE+ K6	L80/11C SE+ K6
Névleges nyomaték [Nm]	60	80
Kimenő fordulatszám [min ⁻¹]	11	
Végkapcsoló-tartomány	64 fordulat	
Hálózati feszültség	230 V AC / 50 Hz	
Névleges teljesítmény [W]	265	310
Névleges áramfelvétel [A]	1,20	1,40
Üzem mód	S2 4 perc	
Védelmi típus	IP 44	
Legkisebb belső csőátmérő [mm]	60	
Emissziós hangnyomásszint [dB(A)]	≤ 70	

Mit tegyek, ha ...?

Zavar	Ok	Orvoslás
A csőmotor túlhalad a végálláson, illetve nem éri el a beállított végállást.	Az elektromos csatlakozásokat a nedves-ség rövidre zárta.	Az elektromos szerelvényt rendbe hozni; a végállásokat újra beállítani.
	A csőmotor csatlakozóvezetékeibe külső fogyasztókat kapcsoltak.	Az elektromos szerelvényt ellenőrizni, a külső fogyasztókat eltávolítani, a végállásokat újra beállítani.
	Az L1- és N-csatlakozót nagyobb vezeték hosszúság mellett felcserélni.	Az L1-et és az N-et felcserélni, (N = k, L1 = fk/ba), a végállásokat újra beállítani.
	Az ütközők leszakadtak, ill. egy vagy több felfüggesztés eltört.	A berendezést rendbe hozni; a csőmotort visszaállítani, a végállásokat újra beállítani.
A csőmotor a kiengedett végállás beállítása után nem teker fel.	A csőmotort tévedésből tovább engedték ki, és automatikusan kikapcsolt. A csőmotorban most mindkét végállás be van állítva.	A végállásokat törölni, a külső véghelyzetet újra beállítani és közvetlenül behúzni.
A csőmotor vaktában megáll, nem lehet ugyanabba az irányba továbbmozgatni.	A csőmotor túlterhelt.	Alkalmazzon erősebb csőmotort.
	A napellenző szorul, a súrlódás túl nagy.	Intézkedjen, hogy a napellenző könnyen járjon.
	Egy korábban felszerelt csőmotor beépítése.	A végállásokat törölni, ezt követően a végállásokat újra beállítani.
A csőmotor nem megy az előírt irányba.	A csőmotor túlmelegedett.	Néhány perc múlva a csőmotor ismét üzemkész.
	A csőmotor hibás (hosszabb állásidő után sem működik).	Csőmotort kicserélni; a programozó billentyűvel RESET-et végrehajtani. Eközben nem hallható "kattanás" (vészhelyzeti program), a csőmotor kiszerelem céljából a beállító készlettel mozgatható felfelé és lefelé.
	Az elektromos csatlakozás hibás.	Ellenőrizni kell az elektromos csatlakozásokat.
A csőmotor mindig csak kb. 5 másodpercig jár.	A csőmotor hibás üzemmódban van.	Végállásokat újra beállítani, ill. a csőmotort kicserélni.
A beállító készlettel végzett végállásbeállítás nem működik megfelelően.	Beállító készlet hibás.	Beállító készletet lecserélni.
	Az elektromos csatlakozás hibás.	Ellenőrizni kell az elektromos csatlakozásokat.


Zavar	Ok	Orvoslás
A szövettehermentesítési funkció nem deaktiválható.	A végállások több mint 3-szor lettek beállítva.	A végállásokat törölni, ezt követően újra beállítani. Most már deaktiválhatja a szövettehermentesítési funkciót.

Kapcsolási példa



A fekete és barna ereknek a mozgatási irányhoz való hozzárendelése a hajtómű beépítési helyzetétől (bal vagy jobb beszerelés) függ.

Egy/több csőhajtás vezérlése egy kapcsoló/billentyű útján

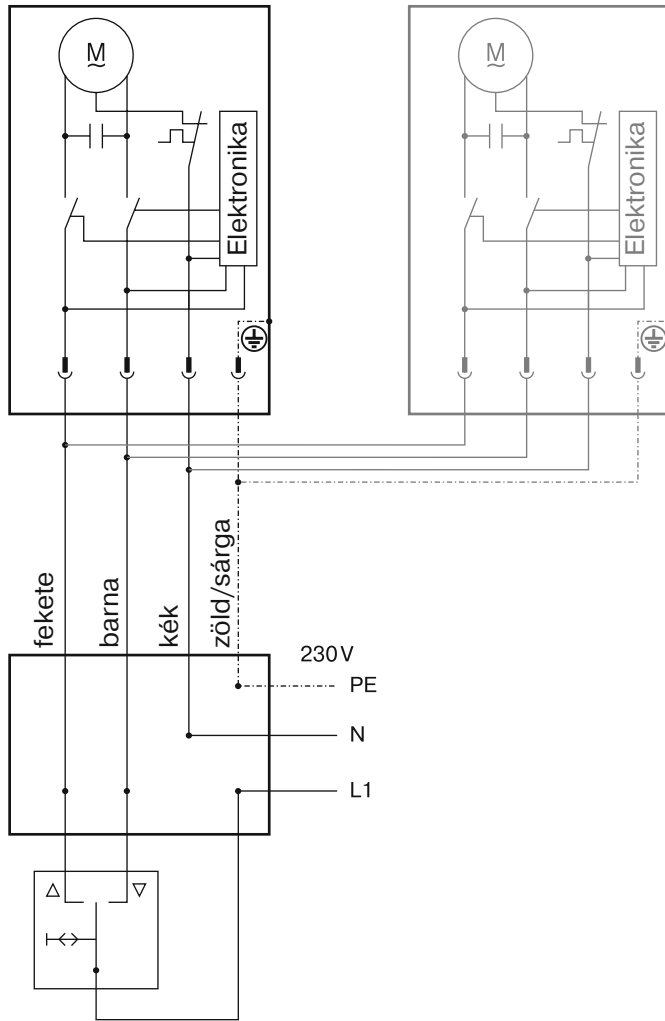

Megfelelőségi nyilatkozat

BECKER-ANTRIEBE GMBH
Friedrich-Ebert-Str. 2-4
35764 Sinn, Németország



BECKER

- Eredeti -

EU-Megfelelőségi nyilatkozat

Dokumentum sz./ Hónap . Év: **K001/05.16**

Ezennel kijelentjük, hogy az alábbi terméksorozat

Termék megnevezése: **Csőmotor**

Típus megnevezése: **R4/17.., R8/17.., R12/17.., R15/17.., R20/17.., R25/17..,
R30/17.., R40/17.., R50/11.., R40/17.. (37 Nm), R7/17..,
P9/16.., P5/30.., P5/20.., P13/9.., P5/16.., P4/16.., P3/30..,
L44/14.., L50/11.., L50/17.., L60/11.., L60/17.., L70/17..,
L80/11.., L80/17.., L100/11.., L120/11..**

Kivitel: **C, M, HK, R, S, F, P, E, O, SMI, A0...Z9, mute, +**
a következő sorozatszámától: **162100001-től**

megfelel az alábbi irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek:

(MD) 2006/42/EK irányelv

(EMC) 2014/30/EU irányelv

(RoHS) 2011/65/EU irányelv

Továbbá az **alacsony feszültségre vonatkozó 2014/35/EU irányelv** védelmi céljai a 2006/42/EK irányelv I. mellékletének 1.5.1 pontja szerint teljesítésre kerültek.

Alkalmazott szabványok:

EN 60335-1:2014
EN 60335-2-97:2015
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2011
EN 14202:2004

A műszaki dokumentumok összeállítására meghatalmazott fél:
Becker-Antriebe GmbH, Friedrich-Ebert-Str. 2-4, 35764 Sinn, Németország

A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításának helye és ideje:

Sinn, 20.05.2016

Helyszín, dátum

Dipl.-Ing. Dieter Fuchs, ügyvezető

A jelen nyilatkozat a nevezett irányelvekkel való összhangot igazolja, azonban nem tartalmaz semmilyen garanciát a tulajdonságokra vonatkozóan.

A mellékelt termékdokumentáció biztonsági tudnivalóit figyelembe kell venni!



